

Möbel. Für Menschen.

Fehlermeldungen **plain**'desk



Ergodata AG Würzgrabenstrasse 5 8048 Zürich Telefon +41 (44) 439 49 00 info@ergodata.ch www.ergodata.ch

Fehlermeldungen

Die Tischhandschalter, die mit einem Display ausgestattet sind, können Fehlermeldungen anzeigen. Diese Meldungen werden von der Steuerung generiert und geben Auskunft über mögliche Störungen und deren Ursache.

Erster Schritt bei Funktionsstörungen

Prüfen und Sicherstellen, dass alle Steckerverbindungen korrekt angeschlossen sind.

Code	Ursache	Behebung
НОТ	Die Motorsteuerung ist mit	Warten Sie bis die Motorsteuerung abgekühlt ist und
	einem Überhitzungsschutz	die Meldung HOT am Display erlischt. Die
	ausgestattet. Aufgrund von	Motorsteuerung ist wieder betriebsbereit.
	Überhitzung wurde dieser	
	Überhitzungsschutz aktiviert.	
	Interner Fehler in	Motorsteuerung ausschalten.
E00	Kanal 1	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
E01	Kanal 2	
E02	Kanal 3	
	Defekt in	Motorsteuerung ausstecken.
E12	Kanal 1	
E13	Kanal 2	Beheben Sie den externen Kurzschluss
		oder
		stecken Sie an der betroffenen Buchse den korrekten
		Motor an.
		Nehmen Sie die Motorsteuerung wieder in Betrieb.
	Überstrom	Entfernen der eingeklemmten Objekte aus dem
E24	Motor 1	Fahrbereich.
E25	Motor 2	Ist der Tisch überladen: Last vom Tisch entfernen.
E48	Motorgruppe 1	
E60	Kollisionsschutz	Reset durchführen.
E62	Überstrom Steuerung	

Stromunterbrechung

Alle Stromkabel vom Netz nehmen, 20 Sekunden

warten, Stromkabel wieder einstecken.

Reset durchführen.

Reset durchführen

Pfeiltaste AB solange gedrückt halten, bis der Tisch die unterste Tischposition (programmierte Tischposition) erreicht hat. Pfeiltaste AB nochmals drücken und gedrückt halten. Nach ca. 5 Sekunden wird der Tisch weiter nach unten in die absolut unterste Tischposition fahren.

Achtung: alle Gegenstände wie Korpusse, Stühle etc.

müssen unter dem Tisch entfernt werden.

Code	Ursache	Behebung
E36	Plug Detection Motorbuchse M1	Motorenkabel an der richtigen Buchse anschliessen.
E37	Motorbuchse M2	Reset durchführen.
E61	Motor getauscht	
E67	Zu hohe Spannung	Stromversorgungskabel ausstecken - wenden Sie
F04	Internation Falcier	sich an den Kundendienst.
E81	Interner Fehler	Reset durchführen. Stromversorgungskabel für ein paar Sekunden aus - und wieder einstecken.
		Tritt der Fehler regelmässig auf, Stromversorgungs- kabel ausstecken - wenden Sie sich an den Kunden- dienst.

2