

Fehlermeldungen

line'desk und **system'desk**



Ergodata AG
Würzgrabenstrasse 5
8048 Zürich
Tel. +41 44 439 49 00
Fax +41 44 439 49 09
info@ergodata.ch
www.ergodata.ch

Warn- und Fehlermeldungen

Die Tischhandschalter, die mit einem Display ausgestattet sind, können Warn- und Fehlermeldungen anzeigen. Diese Meldungen werden von der Steuerung generiert und geben Auskunft über mögliche Störungen und deren Ursache.

Code	Ursache	Behebung
	Allgemeiner Hinweis	Prüfen Sie zuerst, ob alle Stecker und Steckerverbindungen ordnungsgemäss angeschlossen sind.
E00 E01 E02	Interner Fehler in Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3	Motorsteuerung ausschalten. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
E12 E13 E14	Defekt in Buchse 1 Buchse 2 Buchse 3	Motorsteuerung ausschalten. Motorenkabel an der richtigen Buchse anschliessen.
E24 E25 E26 E60 E62	Überstrom Motor 1 Motor 2 Motor 3 Kollisionsschutz Überstrom Steuerung	Entfernen der eingeklemmten Objekte aus dem Fahrbereich. Ist der Tisch überladen: Last vom Tisch entfernen.
LOOK	Tastensperre / Kindersicherung aktiviert	Memorytaste S drücken. Anschliessen Pfeiltaste Tastensperre V drücken (links auf dem Memory-Display).

Reset

Beide Pfeiltasten gleichzeitig solange gedrückt halten, bis der Tisch seine unterste Position erreicht hat.

Wenn notwendig: Stecker ein paar Sekunden ausziehen, wieder einstecken und nochmals ein Reset durchführen.

Code	Ursache	Behebung
E36 E37 E38 E61	Plug detection Motorbuchse M1 Motorbuchse M2 Motorbuchse M3 Motor getauscht	Motorenkabel an der richtigen Buchse anschliessen. Reset durchführen.
E67	Zu hohe Spannung	Stromversorgungskabel ausstecken - wenden Sie sich an den Kundendienst.
E81	Interner Fehler	Reset durchführen. Stromversorgungskabel für ein paar Sekunden aus - und wieder einstecken. Tritt der Fehler regelmässig auf, Stromversorgungskabel ausstecken - wenden Sie sich an den Kundendienst.
	Wichtiger Hinweis für Service:	Die liECO-Steuerbox ist mit 3 Buchsen ausgerüstet, wovon nur 2 Buchsen im Einsatz sind. Beim ersten Einstecken initialisieren sich die zwei erstverwendeten Buchsen. Wird während eines Services oder Umbau fälschlicherweise die nicht initialisierte Buchse verwendet, erscheint im Display die Fehlermeldung E12/13 - der Tisch kann nicht mehr verstellt werden. Behebung des Fehlers: Stecker an der Ursprungsbuchse einstecken.